


STANLEY[®]

FATMAX[®]

V20

LITHIUM ION






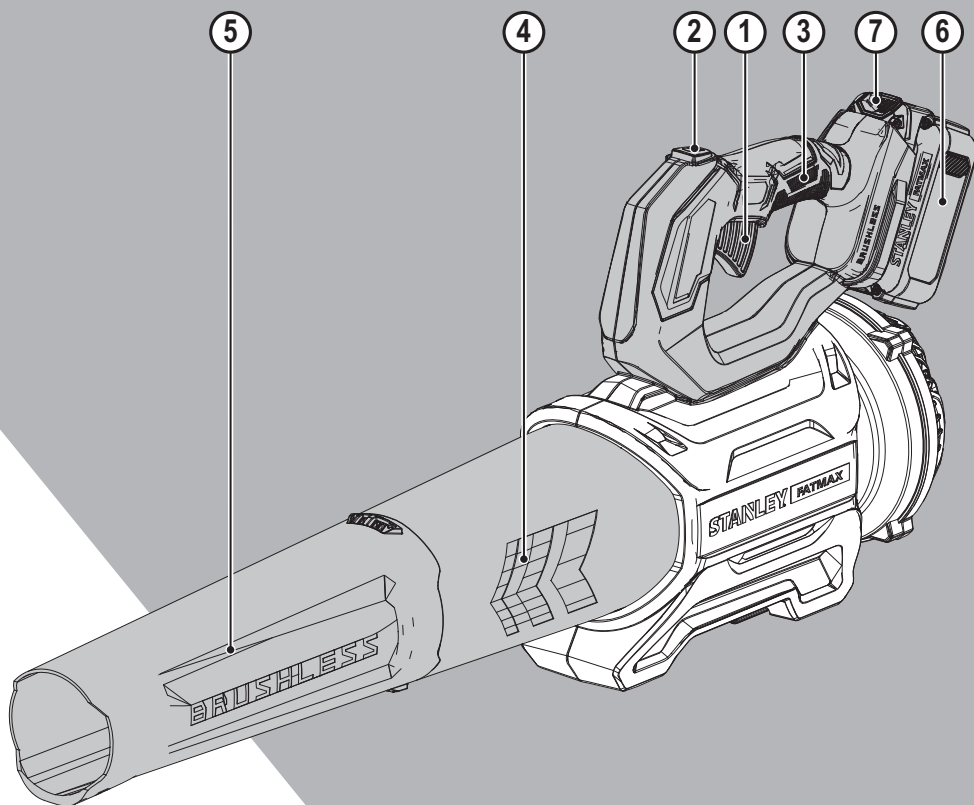


588784 - 89 CZ

Přeloženo z původního návodu

www.stanley.eu

SFMCBL730

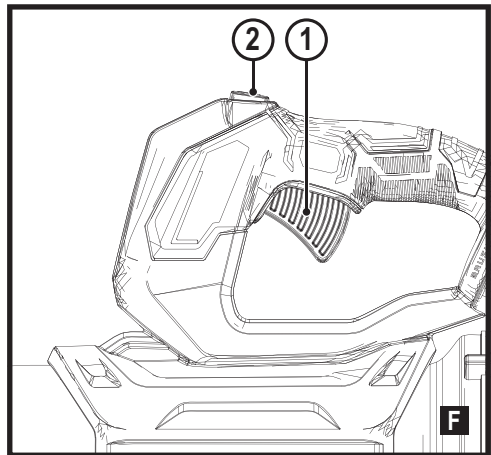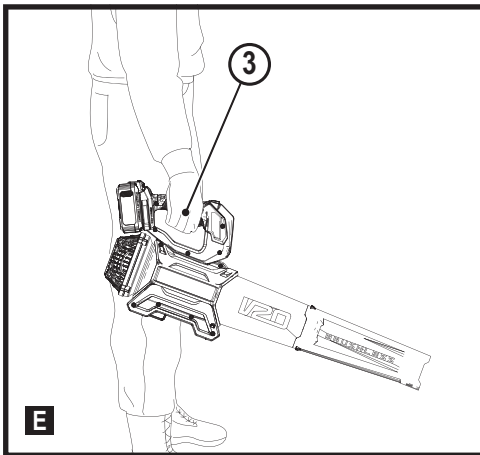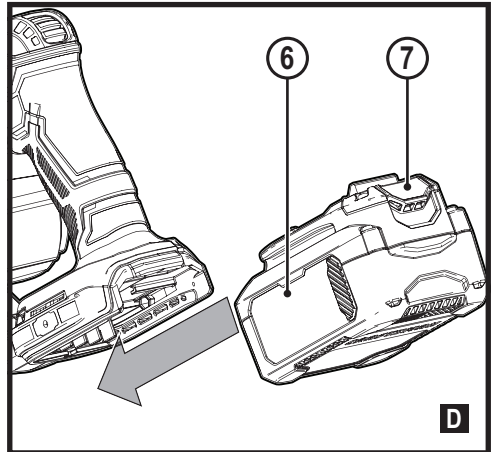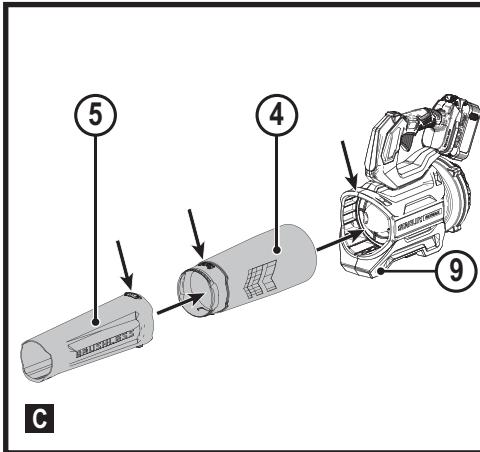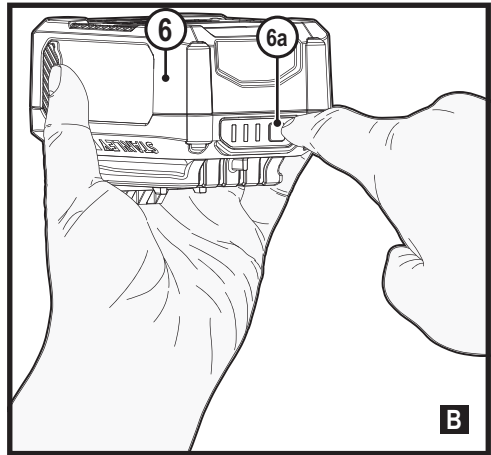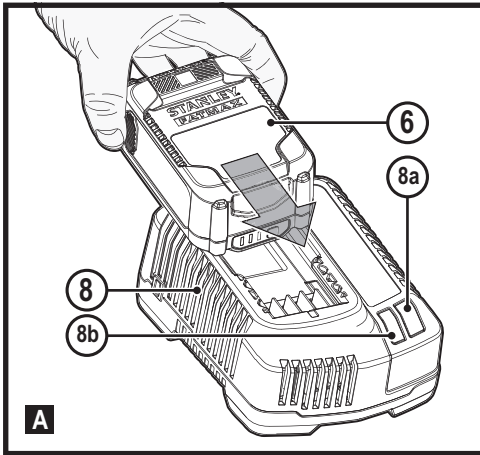

Použití výrobku

Váš fukar STANLEY FATMAX SFMCBL730 je určen pro různé foukací a úklidové práce. Tento výrobek je určen pouze pro profesionální a soukromé neprofesionální uživatele.

Bezpečnostní pokyny**Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Varování! Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní výstrahy.

Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1. Bezpečnost v pracovním prostoru

a. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k úrazům.

b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.

c. Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptýlování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.

Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.

c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- e. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f. Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD).** Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- 3. Bezpečnost osob**
- a. Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
- c. Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem**
- na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
- e. Nepřekážíte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
- g. Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
- h. Nedovoďte, aby častým používáním nářadí došlo k familiárnosti, abyste se stali samolibými a abyste ignorovali zásady bezpečnosti.** Bezstarostnost může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.

4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- a. **Nepřetěžujte elektrické nářadí.** Používejte pro prováděnou práci **správný typ nářadí**. Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b. **Nelze-li hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c. **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.**
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
- d. **Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.**
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- e. **Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechte jej před**

použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.

- f. **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
 - g. **Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
 - h. **Udržujte rukojeti a všechny povrchy pro uchopení čisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivou.** Kluzké rukojeti a povrchy pro uchopení neumožňují bezpečnou manipulaci a ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- #### 5. Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
- a. **Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
 - b. **Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny.** Použití jiných typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.

- c. **Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.**

Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.

- d. **V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou.**

Při zasažení očí kapalinou navíc vyhledejte lékařskou pomoc.

Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

- e. **Nepoužívejte baterii nebo nářadí, které je poškozeno nebo upraveno.**

Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné stavy, které mohou vést k požáru, výbuchu nebo zranění.

- f. **Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo působení vysokých teplot.**

Působení ohně nebo teplot přesahujících 130 °C může způsobit explozi.

- g. **Dodržujte všechny pokyny týkající se nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot, které jsou uvedeny v tomto návodu.**

Nesprávné nabíjení nebo teploty mimo stanovený rozsah mohou poškodit baterii a mohou zvýšit riziko požáru.

6. Servis

- a. **Opravy elektrického nářadí svěťte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

- b. **Nikdy neprovádějte servis poškozených baterií.** Servis baterií může být prováděn pouze výrobcem nebo v autorizovaných servisech.

Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



Varování! Další bezpečnostní pokyny pro fukary

Určené použití je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídatného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.

- ◆ Vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty, abyste si chránili chodidla a nohy.
- ◆ Kdykoli ponecháte toto nářadí bez dozoru, před odstraněním zablokování, před čištěním a údržbou, po nárazu do cizího předmětu nebo začne-li nářadí abnormálně vibrovat, v takových případech vždy vyjměte z nářadí baterii.

- ◆ Při provozu nenastavujte vstupní nebo výstupní otvor fukaru do blízkosti očí nebo uší. Nikdy neodfukujte nečistoty směrem k okolním osobám.
 - ◆ Nepoužívejte tento výrobek během deště a nenechávejte jej na dešti.
 - ◆ Nepřejíždějte fukarem přes šterkové chodníky nebo cesty, je-li spuštěn v režimu foukání. Chodte, nikdy neběhejte.
 - ◆ Je-li toto zařízení zapnuto, nepokládejte jej na šterk.
 - ◆ Vždy udržujte pevný postoj, zejména při práci na svahu. Nepřeceňujte své síly a stále udržujte rovnováhu.
 - ◆ Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nikdy toto zařízení nepoužívejte, jsou-li zaneseny jeho otvory.
 - ◆ Udržujte tyto otvory v čistotě bez nanesených vlasů, cupaniny, prachu a jiných nečistot, které mohou omezovat proudění vzduchu.
- ◆ K čištění nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí roztoky. K odstranění zbytků trávy a nečistot používejte tupou škrabku.
 - ◆ Náhradní ventilátory získáte u autorizovaného prodejce STANLEY FATMAX. Používejte pouze doporučené náhradní díly a příslušenství STANLEY FATMAX.
 - ◆ Udržujte všechny šrouby, matice a svorníky pevně utaženy, aby byl zajištěn bezpečný provozní stav.
 - ◆ Při práci s těmito fukary používejte ochranu sluchu. Nadměrná hluchost může způsobit ztrátu sluchu.

Vibrace

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN60335 a může být použita pro srovnání jednotlivých náradí mezi sebou.

Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto náradím.

Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického náradí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití náradí. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.

Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření

Varování! Vždy používejte tento výrobek způsobem, který je popsán v tomto návodu. Tento výrobek je určen pro práci ve svislé poloze a bude-li použit jakýmkoli jiným způsobem, může dojít k úrazu. Nikdy neuvádějte toto náradí do chodu, je-li položeno na boku nebo je-li otočeno spodní stranou nahoru.

- ◆ Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel odpovídá za nehody a nebezpečí týkající se dalších osob a jejich majetku.

podle požadavků normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, musí předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy je v chodu naprázdno.

Bezpečnost ostatních osob

Toto zařízení může být použito pouze s napájecí jednotkou, která je dodána s tímto zařízením.

- ◆ Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ◆ Nepoužívejte toto nářadí, nachází-li se v jeho blízkosti osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.

Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

Zbytková rizika

Je-li toto nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v příložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku

nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ◆ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
- ◆ Zranění způsobená při výměně dílů, kotoučů nebo příslušenství.
- ◆ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
- ◆ Poškození sluchu.
- ◆ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).

Štítky na nářadí

Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny následující piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Nevystavujte nářadí dešti nebo prostředí s vysokou vlhkostí a nenechávejte jej venku, jestliže prší.



Vypněte nářadí. Před prováděním jakékoli údržby tohoto nářadí z něj vyjměte baterii.



Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.



Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného akustického výkonu.

Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky

Baterie

- ◆ Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
- ◆ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
- ◆ Neskladujte baterie na místech, kde může teplota přesáhnout 40 °C.
- ◆ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
- ◆ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
- ◆ Při likvidaci baterií se vždy řiďte pokyny, které jsou uvedeny v části „Ochrana životního prostředí“.



Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.

Nabíječky

- ◆ Používejte nabíječku STANLEY FATMAX pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s tímto nářadím. Jiné baterie mohou prasknout a způsobit zranění nebo jiné škody.
- ◆ Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
- ◆ Poškozené kabely ihned vyměňte.
- ◆ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
- ◆ Nesnažte se nabíječku demontovat.
- ◆ Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.



Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Elektrická bezpečnost



Tato STANLEY FATMAX nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.

- ◆ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu STANLEY FATMAX, aby bylo zabráněno možným rizikům.

Popis

Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.

1. Spouštěcí spínač s plynulou regulací rychlosti
2. Tlačítko zvýšení výkonu
3. Rukojeť
4. Horní trubice fukaru
5. Spodní trubice fukaru
6. Baterie
7. Uvolňovací tlačítko baterie

Použití

Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování.

Nabíjení baterie (obr. A)

Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy, když během práce dojde k výraznému poklesu jejího výkonu.

Baterie se může během nabíjení zahřívát. Jedná se o normální stav, který neznamená žádný problém.

Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.




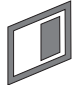


Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii, je-li teplota jejího článku nižší než asi 10 °C nebo vyšší než 40 °C.

Baterie musí být ponechána v nabíječce a nabíječka ji začne znovu automaticky nabíjet, jakmile se teplota článků baterie zvýší nebo sníží.

Poznámka: Z důvodu zajištění maximální výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie před prvním použitím zcela nabijte.

- ◆ Před vložením baterie (6) připojte nabíječku (8) k odpovídající síťové zásuvce.
- ◆ Zelený indikátor nabíjení (8a) bude nepřetržitě blikat, což bude indikovat zahájení procesu nabíjení.
- ◆ Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým rozsvícením zeleného indikátoru nabíjení (8a). Baterie (6) je zcela nabita a může být vyjmuta a použita nebo může být ponechána v nabíječce (8).
- ◆ Nabijte vybité baterie nejpozději do 1 týdne. Životnost baterie bude značně zkrácena, bude-li uložena ve vybitém stavu.

LED indikatory režimů nabíječky

	Nabíjení: Zelený LED indikátor bliká	
	Zcela nabito: Zelený LED indikátor svítí	
	Prodleva zahřátá/studená baterie: Zelený LED indikátor bliká Červený LED indikátor svítí	

Poznámka: V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude vadná baterie nabíjena. Nabíječka bude indikovat vadnou baterii nerozsvícením kontrolky.

Poznámka: To může také znamenat závalu v nabíječce. Pokud nabíječka signalizuje závalu, předejte ji společně s baterií do autorizovaného servisu k otestování.

Ponechání baterie v nabíječce


Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii udržovat v nabitém stavu.

Prodleva zahřátá/studená baterie

Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie, zelený LED indikátor (8a) bude blikat a červený LED indikátor (8b) bude svítit, a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.

Indikátor stavu nabití baterie (obr. B)

Baterie je vybavena indikátorem stavu nabití pro rychlé zjištění výdrže baterie, jak je znázorněno na obr. B. Stisknutím tlačítka indikátoru stavu nabití (6a) můžete snadno zobrazit zbývající nabití baterie, jak je znázorněno na obr. B.

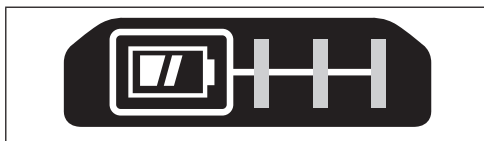

Sestavení trubice fukaru (obr. C)

Upozornění:

- ◆ Před použitím musí být trubice fukaru zcela sestaveny.
- ◆ Nikdy neprovozujte bez horní trubice nasazené na fukaru a spodní trubice sestavené s horní trubicí.

- ♦ V zájmu bezpečnosti nejsou trubice určeny k rozdělení po sestavení.

Sestavení trubice fukaru

- ♦ Srovnajte horní trubici (4) s fukarem a spodní trubici (5) s horní trubici, jak je zobrazeno na obr. C.
- ♦ Tlačte horní trubici řádně do fukaru, dokud nedojde k zajištění pojistky a dokud neuslyšíte kliknutí.
- ♦ Potom tlačte spodní trubici řádně do horní trubice, dokud nedojde k zajištění pojistky a dokud neuslyšíte kliknutí.
- ♦ Zatahajte za trubice, abyste se ujistili, zda jsou řádně zajištěny.
- ♦ Chcete-li trubici sejmout, zasuňte šroubovák do odjišťovacího otvoru (9), který se nachází na boční části nářadí. Zvedněte výstupek nacházející se uvnitř a vytáhněte trubici z fukaru.

Použití

Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídatných zařízení tuto jednotku vždy vypněte a vyjměte z ní baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Varování! Nepoužívejte tento fukar bez řádně nasazené trubice fukaru. Nikdy nesahejte dolů do těla fukaru přes otvor trubice.

Varování! Vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle. Vždy používejte ochranu dýchacích cest. Vždy používejte chrániče sluchu. Při práci venku vám doporučujeme používat gumové rukavice a pevnou pracovní obuv. Dbejte na to, aby se dlouhé vlasy a volné části oděvu nedostaly do blízkosti otvorů a pohybujících se dílů. Pouze k použití v domácnosti.

Varování! Nebezpečí pořežání. Po vypnutí nářadí počkejte 10 sekund, aby se zastavil ventilátor a teprve potom sejměte trubici fukaru.

- ♦ Vždy zkontrolujte vypnutí fukaru a vyjmutí baterie, když:
 - Necháváte fukar bez dozoru.
 - Odstraňujete zablokování.
 - Kontrolujete, seřizujete nebo čistíte fukar nebo na něm pracujete.
- ♦ Fukar používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

Vkládání baterie do nářadí a její vyjmutí (obr. D)

Varování! Před sejmutím nebo nasazením baterie se ujistěte, zda je spouštěcí spínač (1) v poloze vypnuto, abyste zabránili aktivaci spínače.

Poznámka: Ujistěte se, zda je baterie (6) zcela nabitá.

Vložení baterie do rukojeti nářadí

- ♦ Srovnajte baterii (6) s drážkami uvnitř rukojeti nářadí (obr. D).

- ♦ Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte zvuk jejího zajištění.

Vyjmutí baterie z nářadí

- ♦ Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie (7) a vytáhněte baterii různě z rukojeti nářadí.
- ♦ Vložte baterii do nabíječky podle pokynů, které jsou uvedeny v části tohoto návodu popisující nabíječku.

Správná poloha rukou (obr. E)

Varování! Z důvodu snížení rizika vážného zranění **VŽDY** používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.

Varování! Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí **VŽDY** bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha ruky vyžaduje, abyste měli jednu ruku na hlavní rukojeti (3).

Zapnutí (obr. F)

Varování! Při zapnutí držte fukar vždy pevně oběma rukama.

Varování! Nemiňte otvor trubice fukaru na sebe nebo na jiné osoby.

Varování! Vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle a ochranu sluchu.

Pracujete-li v prašném prostředí, používejte respirátor. Doporučujeme vám používat rukavice, dlouhé kalhoty a vhodnou obuv. Dbejte na to, aby se dlouhé vlasy a volné části oděvu nedostaly do blízkosti otvorů a pohybujících se dílů.

- ♦ Chcete-li fukar zapnout, stiskněte spouštěcí spínač s regulací otáček (1).
- ♦ Uvolnění spouštěcího spínače s regulací otáček (1) způsobí vypnutí fukaru.
- ♦ Uchopte fukar jednou rukou, jak je zobrazeno na obr. E a pohybujte s trubicí (4) ze strany na stranu ve výšce několika centimetrů nad tvrdým povrchem. Postupujte pomalu dopředu a udržujte před sebou nahromaděné nečistoty.

Tlačítko zvýšení výkonu

Tlačítko zvýšení výkonu (2) je umístěno na rukojeti nářadí. Umožňuje vám optimalizovat výkon nářadí a podle potřeby tento výkon zvýšit.

- ♦ Zapněte fukar.
- ♦ Chcete-li aktivovat režim zvýšení výkonu, stiskněte tlačítko zvýšení výkonu.
- ♦ Chcete-li režim zvýšení výkonu vypnout, stiskněte tlačítko zvýšení výkonu.
- ♦ Použití fukaru v normálním režimu vyhovuje většině prováděných foukacích prací. (Bude dosaženo delší provozní doby.)
- ♦ Aktivujte režim zvýšení výkonu podle potřeby při odstraňování odolných nečistot.

Ochrana proti povětrnostním vlivům Weather Guard

Tento výrobek (bez baterie nebo nabíječky) má určitou míru ochrany proti kapalinám (mírné postříkání) během normálního a rozumného používání.

Varování! Baterie a nabíječka nemají ochranu proti povětrnostním vlivům Weather Guard.

Varování! Výrobek, baterii nebo nabíječku NIKDY neponořujte do kapaliny a nepoužívejte je v dešti.

Údržba

Vaše nářadí STANLEY FATMAX bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.

Varování! Před prováděním jakékoli údržby tohoto nářadí z něj vyjměte baterii. Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.

- ♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
- ♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
- ♦ Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo rozpuštědla.



Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.



Čištění

Varování! Jakmile se ve větracích drážkách hlavního krytu a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstraňte je proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.

Varování! K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpuštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Výměna příslušenství

Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží

a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.

Varování! Použití jakéhokoli příslušenství, které není doporučeno společností STANLEY FATMAX pro provoz s tímto nářadím, může být nebezpečné.

Varování! Nepoužívejte žádné příslušenství a doplňky, které nejsou pro tento fukar doporučeny společností STANLEY FATMAX.

Mohlo by dojít k způsobení vážného zranění nebo k poškození nářadí.

Volitelné příslušenství

Varování! Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností STANLEY FATMAX, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností STANLEY FATMAX.

Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Ochrana životního prostředí



Trďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.

Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách.

Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů. Další informace najdete na internetové adrese www.2helpU.com

Technické údaje

		SFM CBL730	
Napájecí napětí	V_{dc}		18
Typ			1
Rychlost proudícího vzduchu	km/h		177
	mph		110
Objem vzduchu	m^3/min		11,6
	m^3/min		410
Hmotnost (bez baterie)	kg		2,3

Nabíječka		SFM C B11	SFM C B12	SFM C B14
Vstupní napětí	V_{Ac}	230	230	230
Výstupní napětí	V_{dc}	18	18	18
Proud	A	1,25	2	4

Baterie		SFM C B201	SFM C B202	SFM C B204	SFM C B206
Napájecí napětí	V_{dc}	18	18	18	18
Kapacita	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0
Typ		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Varování! Vaše nabíječka STANLEY FATMAX může být použita pouze pro nabíjení baterií STANLEY FATMAX typu Li-Ion.

Baterie	Přibližná doba nabíjení v minutách		
	SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
SFMCB201	72	45	22
SFMCB202	96	60	30
SFMCB204	192	120	60
SFMCB206	288	180	90

Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet).
Režim fukaru podle normy EN50636-2-91

Akustický tlak (L_{pA}) na pracovišti 90 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (L_{WA}) 96 dB(A), odchylka (K) 1,3 dB(A)

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) Režim fukaru podle normy EN50636-2-91

Hodnota vibrací a_{h1} : < 2,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²

Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN50636 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tyto hodnoty mohou být použity pro předběžný odhad hluku a vibrací působících na obsluhu.

Prohlášení o shodě EC

SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ



SFMCBL730 – Fukar napájený baterií

Společnost STANLEY Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části „Technické údaje“ splňují požadavky následujících norem:

2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 50636-2-100:2014.

2000/14/EC, Příloha V

L_{WA} (měřená hladina akustického výkonu) 96 dB(A), odchylka (K) = 1,3 dB(A),

L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) 98 dB(A).

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.

Patrick Diepenbach

Patrick Diepenbach

Ředitel, Benelux

STANLEY FATMAX Europe,

Egide Walschaertsstraat 14-18,

2800 Mechelen, Belgium

2022-08-20

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
PŘEDPISY PRO DODÁVKY STROJNÍCH
ZAŘÍZENÍ (BEZPEČNOST) 2008**



SFMCBL730 – Fukar napájený baterií

Společnost STANLEY FATMAX prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části „Technické údaje“ splňují požadavky následujících norem:

Předpisy pro dodávky strojních zařízení (bezpečnost) z roku 2008, S.I. 2008/1597 (v platném znění),
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
+A1:2019+A14:2019+A2: 2019+A15:2021,
EN 50636-2-100:2014.

Předpis z roku 2001, S.I. 2001/1701 (v platném znění),
odstavec 8, který se týká emisí hluku pro zařízení používaná ve venkovním prostředí.

L_{WA} (měřená hladina akustického výkonu) 96 dB(A), odchylka
(K) = 1,3 dB(A),

L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) 98 dB(A).

Tyto výrobky splňují následující předpisy Spojeného království:

Předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu,
2016, S.I. 2016/1091 (v platném znění).

Předpisy o omezení použití některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních
2012, S.I. 2012/3032 (v platném znění).

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.

Paul Featherstone
Ředitel – Oddělení zahradního nářadí
STANLEY UK,
270 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 4DX
England
2022-08-20

Záruka

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění jakékoli materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- ◆ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho obsluhu.
- ◆ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
- ◆ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- ◆ Byl předložen doklad o zakoupení.
- ◆ Tento výrobek Stanley® FatMax® byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis Stanley® FatMax® v katalogu Stanley® FatMax® nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley® FatMax® a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.stanley.eu/3**

ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA

Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.

- ◆ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
- ◆ Registrace je na této adrese **<http://www.stanley.eu/3>**.

Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Band servis

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Kláštorského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis